

# Verlässliche Echtzeitsysteme

## Einleitung

---

Wintersemester 2024/25

Peter Wägemann

Lehrstuhl für Systemsoftware

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

<https://sys.cs.fau.de>

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Toyota Camry
- 5 Boeing 737 Max
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler

# Softwarefehler und ihre Konsequenzen

- Echtzeitsysteme sind häufig in unser **tägliches Leben eingebettet**
  - Interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
  - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
    - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
  - Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
  - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, Medizingeräte, Luftfahrt

# Softwarefehler und ihre Konsequenzen


- Echtzeitsysteme sind häufig in unser **tägliches Leben eingebettet**
  - Interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
  - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
    - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
  - Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
  - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, Medizingeräte, Luftfahrt
- ☞ *Sicherheitskritische Systeme* (engl. *safety-critical systems*)
  - Mit hohen Anforderungen an die *funktionale Sicherheit* (engl. *functional safety*)

# Softwarefehler und ihre Konsequenzen

- Echtzeitsysteme sind häufig in unser **tägliches Leben eingebettet**
  - Interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
  - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
    - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
  - Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
  - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, Medizingeräte, Luftfahrt
- ☞ *Sicherheitskritische Systeme* (engl. *safety-critical systems*)
  - Mit hohen Anforderungen an die *funktionale Sicherheit* (engl. *functional safety*)
- Korrekte Funktion zu garantieren ist eine große Herausforderung

# Softwarefehler und ihre Konsequenzen

- Echtzeitsysteme sind häufig in unser **tägliches Leben eingebettet**
  - Interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
  - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
    - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
  - Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
  - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, Medizingeräte, Luftfahrt
- ☞ *Sicherheitskritische Systeme* (engl. *safety-critical systems*)
  - Mit hohen Anforderungen an die *funktionale Sicherheit* (engl. *functional safety*)
- Korrekte Funktion zu garantieren ist eine große Herausforderung ...und gelingt leider nicht immer ...

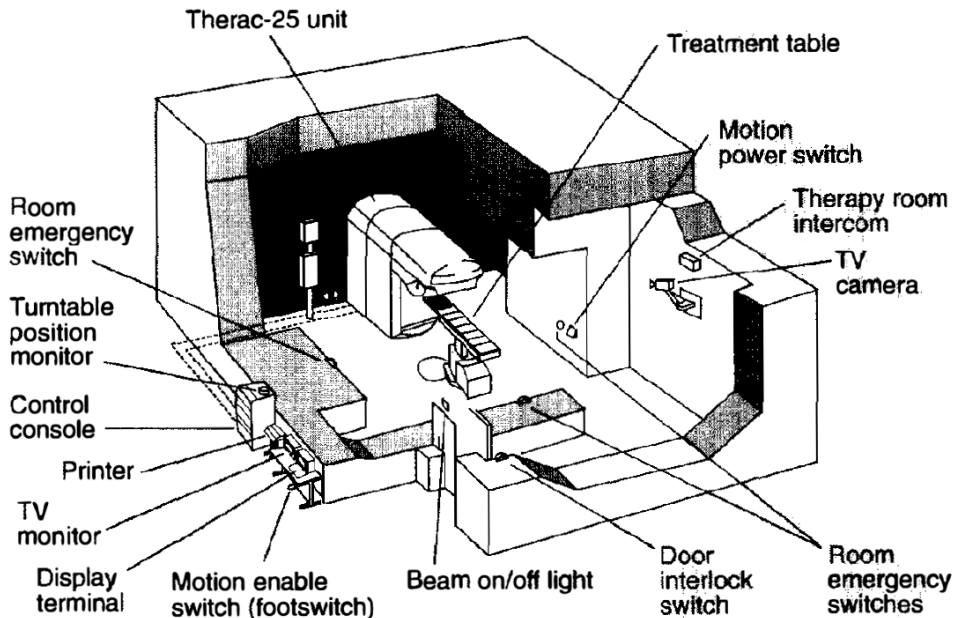

## frühe 70er

**Therac-6** 6 MeV, Röntgenstrahlung

**Therac-20** 20 MeV, Röntgenstrahlung und Elektronenstrahlen

- Sicherungssysteme waren allesamt **mechanisch/elektrisch**

**Mitte der 70er** AECL begann die Entwicklung des Therac-25

- Neuartiger Doppelweg-Linearbeschleuniger (kleiner, billiger)
- Betriebsmodi: Röntgenstrahlung (25 MeV), Elektronenstrahlen
- Kontrollrechner (DEC PDP11) und Bedienterminal (VT100)
- **Sicherungssysteme durch Software ersetzt**


**1976** Erster Prototyp ohne Steuerung durch den Kontrollrechner

**1982 - 1985** Fertigung und Auslieferung

- Installationen in elf amerikanischen und kanadischen Kliniken



- Gerät unterstützte **verschiedene Modi**
  - Ausrichtung des Strahlengangs
    - Mithilfe eines Lichtkegels/Spiegels
  - Elektronenstrahlen variablen Energieniveaus
    - Justierung durch Ablenkmagnete
  - Röntgenstrahlen (25 MeV)
    - Erzeugt durch ein Wolfram-Target
    - Mit einem Kollimator gebündelt/ausgerichtet

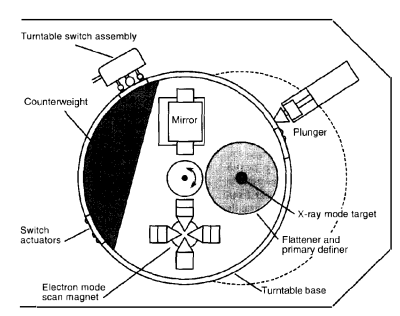

(Quelle: Nancy Leveson [6])

Der Operateur ...

1. Im Behandlungsraum

- Patienten  $\rightsquigarrow$  Behandlungstisch
- Stellt Strahlengang etc. ein

Der Operateur ...

1. Im Behandlungsraum
  - Patienten  $\leadsto$  Behandlungstisch
  - Stellt Strahlengang etc. ein
2. Verlässt den Behandlungsraum

Der Operateur ...

1. Im Behandlungsraum
  - Patienten  $\leadsto$  Behandlungstisch
  - Stellt Strahlengang etc. ein
2. Verlässt den Behandlungsraum
3. am Bedienterminal
  - Eingabe der Behandlungsparameter
  - Behandlungsart, Energieniveau, ...

Der Operateur ...

1. Im Behandlungsraum
  - Patienten  $\leadsto$  Behandlungstisch
  - Stellt Strahlengang etc. ein
2. Verlässt den Behandlungsraum
3. am Bedienterminal
  - Eingabe der Behandlungsparameter
  - Behandlungsart, Energieniveau, ...
4. Steuerrechner überprüft Eingabe
  - Freigabe im Erfolgsfall

- Basierend auf der Therac-6-Firmware (Entwicklungsbeginn 1972)
  - Ein Entwickler, PDP11-Assembler, Portierung ab 1976

- Basierend auf der Therac-6-Firmware (Entwicklungsbeginn 1972)
  - Ein Entwickler, PDP11-Assembler, Portierung ab 1976

- In Software implementierte Aufgaben

**Systemüberwachung** Behandlung verhindern/pausieren/abbrechen

**Parameterprüfung** Für manuelle Eingaben des Operators

**Initialisierung** Für die Behandlung (Magnete aktivieren ...)

**Elektronenstrahl** Kontrollieren: deaktivieren/aktivieren

- Basierend auf der Therac-6-Firmware (Entwicklungsbeginn 1972)
  - Ein Entwickler, PDP11-Assembler, Portierung ab 1976
- In Software implementierte Aufgaben
  - Systemüberwachung** Behandlung verhindern/pausieren/abbrechen
  - Parameterprüfung** Für manuelle Eingaben des Operators
  - Initialisierung** Für die Behandlung (Magnete aktivieren ...)
  - Elektronenstrahl** Kontrollieren: deaktivieren/aktivieren
- Proprietäres Echtzeitbetriebssystem (in Assembler implementiert)
  - Vorranggesteuerte, verdrängende Ablaufplanung



- Basierend auf der Therac-6-Firmware (Entwicklungsbeginn 1972)
  - Ein Entwickler, PDP11-Assembler, Portierung ab 1976
- In Software implementierte Aufgaben
  - Systemüberwachung** Behandlung verhindern/pausieren/abbrechen
  - Parameterprüfung** Für manuelle Eingaben des Operators
  - Initialisierung** Für die Behandlung (Magnete aktivieren ...)
  - Elektronenstrahl** Kontrollieren: deaktivieren/aktivieren
- Proprietäres Echtzeitbetriebssystem (in Assembler implementiert)
  - Vorranggesteuerte, verdrängende Ablaufplanung
- Programmartefakte der Anwendung
  - Daten – zur Kalibrierung und über den Patienten
  - Unterbrechungsbehandlungen – Zeitgeber, „Power up“, Konsole ...
  - Zeitkritische Aufgaben – Treatment Monitor, Servo, Housekeeper
  - Nicht-zeitkritische Aufgaben – Checksummenberechnung, Verarbeitung der Konsole (Tastatur, Bildschirm), Kalibrierung, Snapshot, ...

# Reihe schwerer Zwischenfälle

- Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt

# Reihe schwerer Zwischenfälle

- Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt
- Ontario Cancer Foundation – 26. Juli 1985
  - Geplant: Elektronenstrahl  $\leadsto$  HTILT (NO DOSE) (Operateur wiederholt 4x)
  - Patient erhält Überdosis ( $\geq 13\ 000$  Rad), verstirbt jedoch krankheitsbedingt
  - AECL gibt fehlerhaftem Taster Schuld

# Reihe schwerer Zwischenfälle

- Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt
- Ontario Cancer Foundation – 26. Juli 1985
  - Geplant: Elektronenstrahl  $\leadsto$  HTILT (NO DOSE) (Operateur wiederholt 4x)
  - Patient erhält Überdosis ( $\geq 13\,000$  Rad), verstirbt jedoch krankheitsbedingt
  - AECL gibt fehlerhaftem **Taster** Schuld
- East Texas Cancer Center – 21. März 1986
  - Geplant: 22 MeV Elektronenstrahl (180 Rad)  $\leadsto$  Malfunction 54 (wiederholt)
  - Patient beschreibt „elektrischer Schlag“ und seine Hand „verließe den Körper“
  - Patient verstirbt 5 Monate später an Überdosis (16 500 – 25 000 Rad)

# Reihe schwerer Zwischenfälle

- Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt
- Ontario Cancer Foundation – 26. Juli 1985
  - Geplant: Elektronenstrahl  $\leadsto$  HTILT (NO DOSE) (Operateur wiederholt 4x)
  - Patient erhält Überdosis ( $\geq 13\,000$  Rad), verstirbt jedoch krankheitsbedingt
  - AECL gibt fehlerhaftem Taster Schuld
- East Texas Cancer Center – 21. März 1986
  - Geplant: 22 MeV Elektronenstrahl (180 Rad)  $\leadsto$  Malfunction 54 (wiederholt)
  - Patient beschreibt „elektrischer Schlag“ und seine Hand „verließe den Körper“
  - Patient verstirbt 5 Monate später an Überdosis (16 500 – 25 000 Rad)
- East Texas Cancer Center – 11. April 1986
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl  $\leadsto$  Malfunction 54
  - Patient beschreibt „Feuer“, „Lichtblitze“, „Geruch von Verbranntem“
  - Patient verstirbt 2 Wochen später an Überdosis ( $\sim 25\,000$  Rad)

# Reihe schwerer Zwischenfälle

- Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt
- Ontario Cancer Foundation – 26. Juli 1985
  - Geplant: Elektronenstrahl  $\leadsto$  HTILT (NO DOSE) (Operateur wiederholt 4x)
  - Patient erhält Überdosis ( $\geq 13\,000$  Rad), verstirbt jedoch krankheitsbedingt
  - AECL gibt fehlerhaftem Taster Schuld
- East Texas Cancer Center – 21. März 1986
  - Geplant: 22 MeV Elektronenstrahl (180 Rad)  $\leadsto$  Malfunction 54 (wiederholt)
  - Patient beschreibt „elektrischer Schlag“ und seine Hand „verließe den Körper“
  - Patient verstirbt 5 Monate später an Überdosis (16 500 – 25 000 Rad)
- East Texas Cancer Center – 11. April 1986
  - Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl  $\leadsto$  Malfunction 54
  - Patient beschreibt „Feuer“, „Lichtblitze“, „Geruch von Verbranntem“
  - Patient verstirbt 2 Wochen später an Überdosis ( $\sim 25\,000$  Rad)
- Yakima Valley Memorial Hospital – 17. Januar 1987
  - Geplant: Filmüberprüfung und anschließend Photonenbestrahlung (78 Rad)
  - Patient beschreibt „brennen“ im Brustbereich, sichtbare Verbrennungen
  - Patient verstirbt 3 Monate später an Überdosis (8 000 – 10 000 Rad)

# Softwarefehler 1: Was war passiert?

PATIENT NAME	: JOHN DOE		
TREATMENT MODE	: FIX	BEAM TYPE: X	ENERGY (MeV): 25
		ACTUAL	PRESCRIBED
UNIT RATE/MINUTE		0	200
MONITOR UNITS	50 50	50	200
TIME (MIN)		0.27	1.00
GANTRY ROTATION (DEG)	0.0	0	VERIFIED
COLLIMATOR ROTATION (DEG)	359.2	359	VERIFIED
COLLIMATOR X (CM)	14.2	14.3	VERIFIED
COLLIMATOR Y (CM)	27.2	27.3	VERIFIED
WEDGE NUMBER	1	1	VERIFIED
ACCESSORY NUMBER	0	0	VERIFIED
DATE	: 84-OCT-26	SYSTEM : BEAM READY	OP.MODE: TREAT AUTO
TIME	: 12:55. 8	TREAT : TREAT PAUSE	X-RAY 173777
OPR ID	: T25VO2-RO3	REASON : OPERATOR	COMMAND:

(Quelle: Nancy Leveson [6])

- Bedienung nach einigen Monaten Eingewöhnung ...
  - Operateur verlässt den Raum, gibt Behandlungsparameter ein
    - Eingabefehler: x anstelle von e (Röntgen- statt Elektronenstrahl)
    - Schnelle Korrektur des Fehlers mit der Cursor-Taste
  - Behandlung wurde mit der Meldung „**Malfunction 54**“ pausiert
    - Bedeutung: „dose input 2“ - die Strahlendosis ist zu hoch/niedrig
    - Behandlung wurde gewohnheitsmäßig mit p fortgesetzt

# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (1)

Rekonstruktion [6] basiert auf Information von AECL, aber nicht umfassend

- Aufgabe „Treatment Monitor“ (Treat) kontrolliert

Behandlungsablauf

- Besteht aus acht Subroutinen
- Steuerung durch die Variable Tphase
- Plant sich am Ende erneut ein

```
void Task_Treat() {  
    switch(TPhase) {  
        case 0: Reset(); break;  
        case 1: DataEnt(); break;  
        ...  
        case 3: SetUp_Test(); break;  
        ...  
        default: ...  
    }  
    reschedule_task(Task_Treat);  
}
```



# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (1)

Rekonstruktion [6] basiert auf Information von AECL, aber nicht umfassend

- Aufgabe „Treatment Monitor“ (Treat) kontrolliert

Behandlungsablauf

- Besteht aus acht Subroutinen
- Steuerung durch die Variable Tphase
- Plant sich am Ende erneut ein

```
void Task_Treat() {  
    switch(TPhase) {  
        case 0: Reset(); break;  
        case 1: DataEnt(); break;  
        ...  
        case 3: SetUp_Test(); break;  
        ...  
        default: ...  
    }  
    reschedule_task(Task_Treat);  
}
```

- Subroutine DataEnt kommuniziert mit der Tastaturbehandlung

- Nebenläufig zu Treat  $\rightsquigarrow$  geteilte Variable DataEntComplete
  - DataEntComplete == 1  $\rightsquigarrow$  Tphase = 3: Dateneingabe fertig
  - Sonst: Tphase bleibt unverändert, DataEnt wird erneut ausgeführt
- DataEntComplete == 1 garantiert, dass Endposition erreicht wurde
  - **Nicht**, dass Cursor noch dort  $\rightsquigarrow$  spätere Eingaben gehen u. U. verloren
  - Dateneingabe wird u. U. beendet, bevor alle Änderungen eingegeben

# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (1)

Rekonstruktion [6] basiert auf Information von AECL, aber nicht umfassend

## ■ Aufgabe „Treatment Monitor“ (Treat) kontrolliert

Behandlungsablauf

- Besteht aus acht Subroutinen
- Steuerung durch die Variable Tphase
- Plant sich am Ende erneut ein

```
void Task_Treat() {  
    switch(TPhase) {  
        case 0: Reset(); break;  
        case 1: DataEnt(); break;  
        ...  
        case 3: SetUp_Test(); break;  
        ...  
        default: ...  
    }  
    reschedule_task(Task_Treat);  
}
```

## ■ Subroutine DataEnt kommuniziert mit der Tastaturbehandlung

- Nebenläufig zu Treat  $\leadsto$  geteilte Variable DataEntComplete
  - DataEntComplete == 1  $\leadsto$  Tphase = 3: Dateneingabe fertig
  - Sonst: Tphase bleibt unverändert, DataEnt wird erneut ausgeführt
- DataEntComplete == 1 garantiert, dass Endposition erreicht wurde
  - **Nicht**, dass Cursor noch dort  $\leadsto$  spätere Eingaben gehen u. U. verloren
  - Dateneingabe wird u. U. beendet, bevor alle Änderungen eingegeben

## ■ Tastaturbehandlung sichert Modus $\mapsto$ Variable meos

- Byte 0  $\mapsto$  Position der Drehscheibe je nach Betriebsmodus
- Byte 1  $\mapsto$  weitere Betriebsparameter (Konsistenz zu Byte 0 ist wichtig!)

# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (2)

```
void DataEnt() {
    if(specified(meos)) {
        init_params(meos);
        Magnet();
        if(changed(meos))
            return;
    }
    if(DataEntComplete)
        Tphase = 3;
    if(!DataEntComplete) {
        if(reset())
            Tphase = 0;
    }
}
```

## ■ Routine DataEnt

- Setzt Betriebsparameter (↔ siehe meos)
- Initialisiert die Ablenkmagnete (↔ Magnet)
- Aktualisiert ggf. Tphase

# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (2)

```
void DataEnt() {  
    if(specified(meos)) {  
        init_params(meos);  
        Magnet();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
    if(DataEntComplete)  
        Tphase = 3;  
    if(!DataEntComplete) {  
        if(reset())  
            Tphase = 0;  
    }  
}}
```

```
void Magnet() {  
    setMagnetFlag();  
    while(moreMagnets()) {  
        setNextMagnet();  
        Ptime();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
}}
```

## ■ Routine DataEnt

- Setzt Betriebsparameter (↪ siehe meos)
- Initialisiert die Ablenkmagnete (↪ Magnet)
- Aktualisiert ggf. Tphase

## ■ Routine Magnet

- Initialisiert Magnet für Magnet
  - Angezeigt durch das Flag MagnetFlag
- Wartet mit Ptime eine Zeitspanne ab
  - Ca. 1 Sekunde je Ablenkmagnet
  - ↪ Insgesamt ca. 8 Sekunden für 8 Magnete

# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (2)

```
void DataEnt() {
    if(specified(meos)) {
        init_params(meos);
        Magnet();
        if(changed(meos))
            return;
    }
    if(DataEntComplete)
        Tphase = 3;
    if(!DataEntComplete) {
        if(reset())
            Tphase = 0;
    }
}
```

```
void Magnet() {
    setMagnetFlag();
    while(moreMagnets()) {
        setNextMagnet();
        Ptime();
        if(changed(meos))
            return;
    }
}
```

```
void Ptime() {
    while(delay()) {
        if(magnetFlag()) {
            if(editing() &&
                changed(meos) )
                return;
        }
    }
    resetMagnetFlag();
}
```

## ■ Routine DataEnt

- Setzt Betriebsparameter (↪ siehe meos)
- Initialisiert die Ablenkmagnete (↪ Magnet)
- Aktualisiert ggf. Tphase

## ■ Routine Magnet

- Initialisiert Magnet für Magnet
  - Angezeigt durch das Flag MagnetFlag
- Wartet mit Ptime eine Zeitspanne ab
  - Ca. 1 Sekunde je Ablenkmagnet
  - ↪ Insgesamt ca. 8 Sekunden für 8 Magnete

## ■ Routine Ptime

- Wartet die Verzögerung aktiv ab
- Setzt MagnetFlag zurück
  - Eingaben werden nur beim 1. Aufruf erkannt
  - Weitere Aufrufe führen diese Überprüfung nicht durch

# Softwarefehler 1: Auslösung & Behebung

## Auslösung: Fehleingabe durch Operateur (falscher Modus)

- ~> Korrektur innerhalb von 8 Sekunden
- ~> Änderung blieb unbemerkt (Ptime hatte das Flag zurückgesetzt)
- ~> DataEnt beendet die Dateneingabe
- ~> Aufgabe „Hand“ übernimmt **neuen Wert** aus meos
  - Der Drehteller aktiviert den Elektronenstrahlmodus
  - übrige Betriebsparameter sind für Röntgenstrahlung eingestellt

# Softwarefehler 1: Auslösung & Behebung

## Auslösung: Fehleingabe durch Operateur (falscher Modus)

- ~> Korrektur innerhalb von 8 Sekunden
- ~> Änderung blieb unbemerkt (Ptime hatte das Flag zurückgesetzt)
- ~> DataEnt beendet die Dateneingabe
- ~> Aufgabe „Hand“ übernimmt **neuen Wert** aus meos
  - Der Drehteller aktiviert den Elektronenstrahlmodus
  - übrige Betriebsparameter sind für Röntgenstrahlung eingestellt

## Fehlerbehebung: (siehe Folie II/10 und Folie II/11)

- Zusätzliches Flag `cursorOnCommandLine`
  - Eingabe dauert an, falls Cursor nicht auf der Kommandozeile
- `MagnetFlag` wird am Ende von `Magnet` zurückgesetzt
  - Nicht mehr durch `Ptime` wie ursprünglich implementiert
  - Etwaige Änderungen werden nun nicht mehr „übersehen“

## Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
    return;  
}
```

- Variable `Class3` wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“(-Testmodus) aktiviert wird
- Routine `Setup_Test`
  - Inkrementiert `Class3` im Testmodus
  - Fragt `F$mal` ab, um den Kollimator zu prüfen



## Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
    return;  
}
```

```
void Lmtchk() {  
    if(Class3 != 0)  
        Chkcol();  
}
```

- Variable `Class3` wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“(-Testmodus) aktiviert wird
- Routine `Setup_Test`
  - Inkrementiert `Class3` im Testmodus
  - Fragt `F$mal` ab, um den Kollimator zu prüfen
- Routine `Lmtchk`
  - Ruft `Chkcol` auf, falls `Class3` gesetzt ist

## Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
    return;  
}
```

```
void Lmtchk() {  
    if(Class3 != 0)  
        Chkcol();  
}
```

```
void Chkcol() {  
    if(col != treat)  
        F$mal |= 0x100;  
}
```

- Variable `Class3` wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“(-Testmodus) aktiviert wird
- Routine `Setup_Test`
  - Inkrementiert `Class3` im Testmodus
  - Fragt `F$mal` ab, um den Kollimator zu prüfen
- Routine `Lmtchk`
  - Ruft `Chkcol` auf, falls `Class3` gesetzt ist
- Routine `Chkcol` prüft die Kollimatorposition
  - Setzt ggf. Bit 9 der Variable `F$mal`

## Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
  
    return;  
}
```

```
void Lmtchk() {  
    if(Class3 != 0)  
        Chkcol();  
}
```

```
void Chkcol() {  
    if(col != treat)  
        F$mal |= 0x100;  
}
```

- Variable `Class3` wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“(-Testmodus) aktiviert wird
- Routine `Setup_Test`
  - Inkrementiert `Class3` im Testmodus
  - Fragt `F$mal` ab, um den Kollimator zu prüfen
- Routine `Lmtchk`
  - Ruft `Chkcol` auf, falls `Class3` gesetzt ist
- Routine `Chkcol` prüft die Kollimatorposition
  - Setzt ggf. Bit 9 der Variable `F$mal`

### Problem: `Class3` ist eine 1 Byte große Ganzzahlvariable

- `Setup_Test` wird wiederholt und häufig aufgerufen
  - Beim 256. Aufruf läuft `Class3` über
  - Die Kollimatorposition wird nicht überprüft
  - Routine `Setup_Test` wird beendet, der Elektronenstrahl aktiviert

# Softwarefehler 2: Auslösung und Behebung

## Auslösung: Wechsel des Betriebsmodus

- Operateur kontrolliert die Position des Patienten
    - Hierfür wird der Modus „Lichtkegel/Spiegel“ aktiviert
  - Anschließend: Set-Knopf oder Set-Kommando
    - Exakt wenn Class3 überläuft
  - Fehlstellung des Kollimators wird nicht überprüft/erkannt
    - Variable F\$ma1 hatte den Wert 0 (Chkcol wurde nicht angerufen)
- Der Elektronenstrahl wurde mit 25 MeV aktiviert

# Softwarefehler 2: Auslösung und Behebung

## Auslösung: Wechsel des Betriebsmodus

- Operateur kontrolliert die Position des Patienten
  - Hierfür wird der Modus „Lichtkegel/Spiegel“ aktiviert
- Anschließend: Set-Knopf oder Set-Kommando
  - Exakt wenn `Class3` überläuft
- Fehlstellung des Kollimators wird nicht überprüft/erkannt
  - Variable `F$ma1` hatte den Wert 0 (`Chkcol` wurde nicht angerufen)  
→ Der Elektronenstrahl wurde mit 25 MeV aktiviert

## Fehlerbehebung: die Variable `Class3` wird nicht inkrementiert

- Stattdessen wird `Class3` auf einen Wert  $> 0$  gesetzt

# Therac-25: Resümee

- Musterbeispiel für schlechte Softwareentwicklung

- Musterbeispiel für **schlechte Softwareentwicklung**
  - **Mangelhafte Qualität** des Softwareprodukts
    - Produkt wurde schlampig entworfen und implementiert
    - Entwicklungsdokumentation war praktisch nicht vorhanden
    - Kryptische Fehlermeldungen, die häufig auftraten
    - ...

- Musterbeispiel für **schlechte Softwareentwicklung**
  - **Mangelhafte Qualität** des Softwareprodukts
    - Produkt wurde schlampig entworfen und implementiert
    - Entwicklungsdokumentation war praktisch nicht vorhanden
    - Kryptische Fehlermeldungen, die häufig auftraten
    - ...
  - **Mangelhafte Organisation** der Softwareentwicklung
    - Ein einziger Entwickler für Entwurf, Implementierung und Test
    - Praktisch keine Qualitätssicherungsmaßnahmen
    - Kein systematisches Vorgehen beim Testen (nur Systemtest)
    - ...




- Musterbeispiel für **schlechte Softwareentwicklung**
  - **Mangelhafte Qualität** des Softwareprodukts
    - Produkt wurde schlampig entworfen und implementiert
    - Entwicklungsdokumentation war praktisch nicht vorhanden
    - Kryptische Fehlermeldungen, die häufig auftraten
    - ...
  - **Mangelhafte Organisation** der Softwareentwicklung
    - Ein einziger Entwickler für Entwurf, Implementierung und Test
    - Praktisch keine Qualitätssicherungsmaßnahmen
    - Kein systematisches Vorgehen beim Testen (nur Systemtest)
    - ...
- Negativbeispiel für den **Umgang mit den Geschehnissen**
  - Nutzer wurden nicht umfassend über Vorkommnisse informiert
    - Die Operateure glaubten, eine Überdosis könne nicht auftreten
  - Fehler wurden nicht rigoros untersucht und beseitigt
    - Was sicherlich mit der mangelhaften Qualität der Software zu tun hat
  - ...

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5**
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Toyota Camry
- 5 Boeing 737 Max
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler


- ESA-Ministerrat bewilligt die Entwicklung (1987)
  - Nachfolgerin der Ariane 4
    - 60% höhere Nutzlast, bei 90% der Kosten
    - Angestrebte Zuverlässigkeit: 99% bzw. 98,5% (für ein- bzw. zweistufige Ariane 5-Variante)
  - Entwicklungskosten: 5,8 Milliarden €
- Technische Merkmale der Grundaufführung
  - Zwei Feststoffbooster
    - 238 Tonnen Festtreibstoff, Brenndauer: 130s
    - Durchschnittlich 4400 kN (max. 6650 kN) Schub
  - Eine große Hauptstufe
    - 158 Tonnen Treibstoff, Brenndauer: 605s
    - Vulcain-Triebwerk: 1180 kN Schub



# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

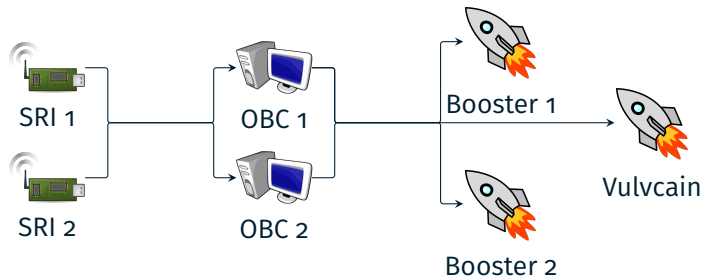


# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

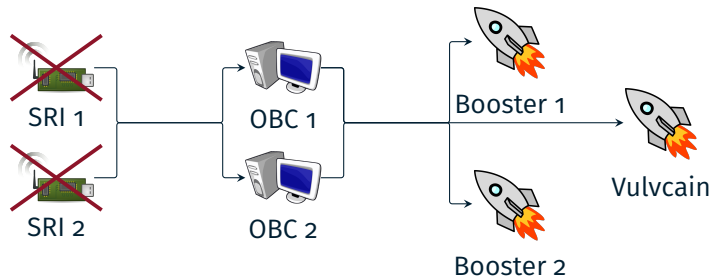

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus


# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

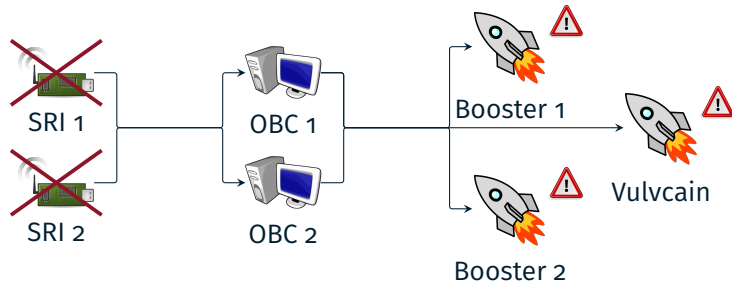

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus

$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

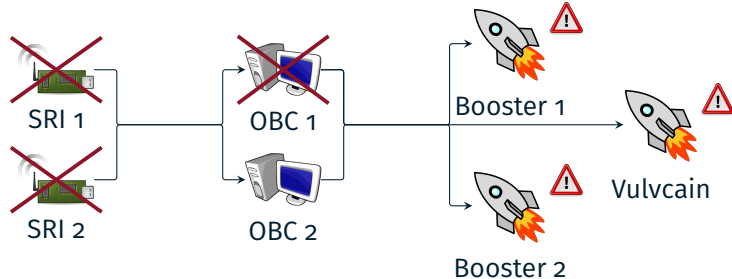


$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus

$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus

# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

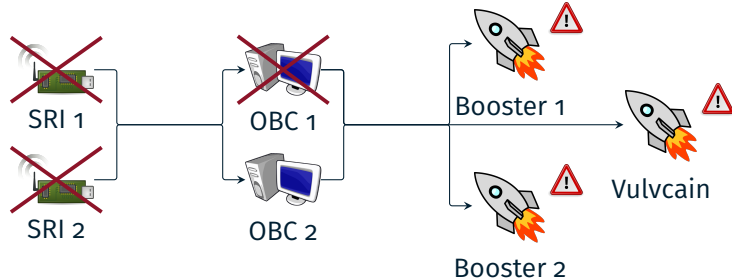

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus


$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus

$H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt



# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

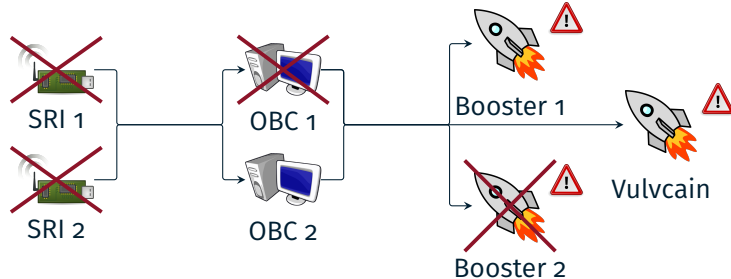

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus


$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus

$H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt

$H_0 + 40,25s$  Booster2 wird abgetrennt, Selbstzerstörung eingeleitet

# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

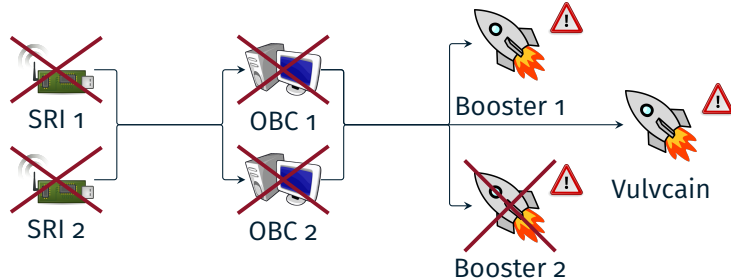

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus

$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete


$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus

$H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt

$H_0 + 40,25s$  Booster2 wird abgetrennt, Selbstzerstörung eingeleitet

$H_0 + 41,90s$  Bordcomputer OBC2 und Steuer-Telemetrie fallen aus

# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

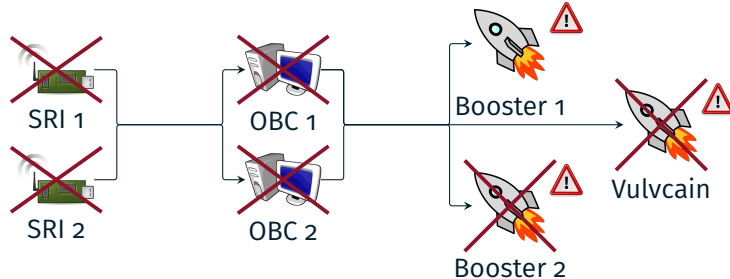

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus

$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus


$H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt

$H_0 + 40,25s$  Booster2 wird abgetrennt, Selbstzerstörung eingeleitet

$H_0 + 41,90s$  Bordcomputer OBC2 und Steuer-Telemetrie fallen aus

$H_0 + 43,00s$  Hauptstufen-Telemetrie fällt aus

# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996

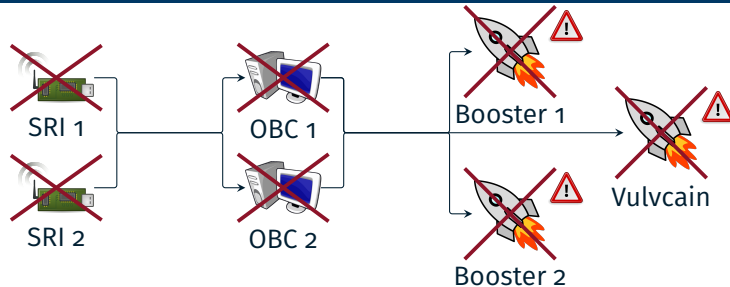

$H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus

$H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete

$H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus

$H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt

$H_0 + 40,25s$  Booster2 wird abgetrennt, Selbstzerstörung eingeleitet

$H_0 + 41,90s$  Bordcomputer OBC2 und Steuer-Telemetrie fallen aus

$H_0 + 43,00s$  Hauptstufen-Telemetrie fällt aus

$H_0 + 66,00s$  manueller Zerstörungsbefehl

# Was ist geschehen?

## ■ Unbehandelter Ganzzahlüberlauf im Inertialmesssystem

```
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S  
                                     ((1.0/C_M_LSB_BH) *  
                                     G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
```

- Bestimmt die Horizontalbeschleunigung als 64-bit Fließkommazahl
- Konvertiert das Ergebnis in eine 16-bit Ganzzahl

# Was ist geschehen?

## ■ Unbehandelter Ganzzahlüberlauf im Inertialmesssystem

```
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S  
                                     ((1.0/C_M_LSB_BH) *  
                                     G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
```

- Bestimmt die Horizontalbeschleunigung als 64-bit Fließkommazahl
  - Konvertiert das Ergebnis in eine 16-bit Ganzzahl
- ## ■ Folge ist ein **Absturz und Ausfall beider Inertialmesssysteme**
- Statt Lageinformation werden **nur noch Diagnosenachrichten** übertragen

# Was ist geschehen?

## ■ Unbehandelter Ganzzahlüberlauf im Inertialmesssystem

```
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S  
                                     ((1.0/C_M_LSB_BH) *  
                                     G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
```

- Bestimmt die Horizontalbeschleunigung als 64-bit Fließkommazahl
- Konvertiert das Ergebnis in eine 16-bit Ganzzahl
- Folge ist ein **Absturz und Ausfall beider Inertialmesssysteme**
  - Statt Lageinformation werden **nur noch Diagnosenachrichten** übertragen
- Bordcomputer **interpretieren die Diagnoseinformation falsch**
  - Und gehen von einer großen Abweichung der Trajektorie aus
  - Ein **fatales Korrekturmanöver** wird eingeleitet
    - Die Düsen der Booster und der Hauptstufe werden voll ausgeschwenkt

# Was ist geschehen?

## ■ Unbehandelter Ganzzahlüberlauf im Inertialmesssystem

```
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S  
                                     ((1.0/C_M_LSB_BH) *  
                                     G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
```

- Bestimmt die Horizontalbeschleunigung als 64-bit Fließkommazahl
- Konvertiert das Ergebnis in eine 16-bit Ganzzahl
- Folge ist ein **Absturz und Ausfall beider Inertialmesssysteme**
  - Statt Lageinformation werden **nur noch Diagnosenachrichten** übertragen
- Bordcomputer **interpretieren die Diagnoseinformation falsch**
  - Und gehen von einer großen Abweichung der Trajektorie aus
  - Ein **fatales Korrekturmanöver** wird eingeleitet
    - Die Düsen der Booster und der Hauptstufe werden voll ausgeschwenkt
- Die Ariane 5 hält den enormen Luftwiderstand nicht aus
  - Sie beginnt zu zerbrechen
  - Die automatische Selbstzerstörung wird eingeleitet



# Wie konnte das geschehen?

- Warum trat der Ganzzahlüberlauf auf?
  - Betroffene Implementierung wurde von der Ariane 4 übernommen
  - **Unterschiedliche Trajektorien** von Ariane 4 und Ariane 5
    - Höhere Horizontalbeschleunigungen und Nickwinkel
    - Letztendlicher Auslöser für den Überlauf

# Wie konnte das geschehen?

- Warum trat der Ganzzahlüberlauf auf?
  - Betroffene Implementierung wurde von der Ariane 4 übernommen
  - **Unterschiedliche Trajektorien** von Ariane 4 und Ariane 5
    - Höhere Horizontalbeschleunigungen und Nickwinkel
    - Letztendlicher Auslöser für den Überlauf
- Warum wurde der Überlauf nicht behandelt?
  - Beschränkung der CPU-Auslastung auf 80%
    - Nur 4 von 7 Variablen wurden gegen Operandenfehler geschützt

# Wie konnte das geschehen?

- Warum trat der Ganzzahlüberlauf auf?
  - Betroffene Implementierung wurde von der Ariane 4 übernommen
  - **Unterschiedliche Trajektorien** von Ariane 4 und Ariane 5
    - Höhere Horizontalbeschleunigungen und Nickwinkel
    - Letztendlicher Auslöser für den Überlauf
- Warum wurde der Überlauf nicht behandelt?
  - Beschränkung der CPU-Auslastung auf 80%
    - Nur 4 von 7 Variablen wurden gegen Operandenfehler geschützt
- Warum fielen beide Inertialmesssysteme zugleich aus?
  - SRI1 und SRI2 waren identisch  $\rightsquigarrow$  **homogene Redundanz**
  - In SRI1 und SRI2 trat **derselbe Überlauf** auf

# Wie konnte das geschehen?

- Warum trat der Ganzzahlüberlauf auf?
  - Betroffene Implementierung wurde von der Ariane 4 übernommen
  - **Unterschiedliche Trajektorien** von Ariane 4 und Ariane 5
    - Höhere Horizontalbeschleunigungen und Nickwinkel
    - Letztendlicher Auslöser für den Überlauf
- Warum wurde der Überlauf nicht behandelt?
  - Beschränkung der CPU-Auslastung auf 80%
    - Nur 4 von 7 Variablen wurden gegen Operandenfehler geschützt
- Warum fielen beide Inertialmesssysteme zugleich aus?
  - SRI1 und SRI2 waren identisch  $\rightsquigarrow$  **homogene Redundanz**
    - In SRI1 und SRI2 trat **derselbe Überlauf** auf

## **Brisant: eigentlich hätte es das nicht gebraucht ...**

- Kalibrierung liefert nur **vor dem Start** sinnvolle Daten
  - Nach dem Start werden die Daten nicht mehr benötigt
  - In der Ariane 4 lief die Kalibrierung noch weitere 40 Sekunden
    - In der Ariane 5 gab es diese Anforderung nicht mehr

- Beispiel für Fehler bei **Entwurf und Auslegung auf Systemebene** [5]
  - Anforderungen an das Inertialmesssystem waren fehlerhaft
    - 16 Bit waren einfach zu wenig
  - Homogene Redundanz war in diesem Fall nicht adäquat
    - Sonst hätte man entsprechende Gleichtaktfehler ausschließen müssen
  - Die Kalibrierung hätte nicht mehr ausgeführt werden dürfen
    - Die Anforderung der Ariane 4 existierte bei der Ariane 5 nicht mehr
  - ...

- Beispiel für Fehler bei **Entwurf und Auslegung auf Systemebene** [5]
  - Anforderungen an das Inertialmesssystem waren fehlerhaft
    - 16 Bit waren einfach zu wenig
  - Homogene Redundanz war in diesem Fall nicht adäquat
    - Sonst hätte man entsprechende Gleichtaktfehler ausschließen müssen
  - Die Kalibrierung hätte nicht mehr ausgeführt werden dürfen
    - Die Anforderung der Ariane 4 existierte bei der Ariane 5 nicht mehr
  - ...
- Konsequenzen: ein sehr, sehr teurer Fehlschlag ...
  - Finanzieller Schaden: ca. 290 Millionen €
  - Verzögerung des Cluster-Programms (Nutzlast) um 4 Jahre
  - Glücklicherweise keine Personenschäden

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter**
- 4 Toyota Camry
- 5 Boeing 737 Max
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler

# Mars Climate Orbiter (MCO)

- Mars-Sonde der NASA
  - Untersuchungen
    - Marsklima,  
Marsatmosphäre
    - Veränderungen der  
Marsoberfläche
  - Kommunikationsrelais  
für den „Mars Polar Lander“
  - Missionsstart: 11.12.1998




(Quelle: NASA)



# Mars Climate Orbiter (MCO)

- Mars-Sonde der NASA
  - Untersuchungen
    - Marsklima, Marsatmosphäre
    - Veränderungen der Marsoberfläche
  - Kommunikationsrelais für den „Mars Polar Lander“
  - Missionsstart: 11.12.1998
- technische Eckdaten
  - 338 kg, 2,1 m x 1,6 m x 2 m
  - Sonnensegel: 5,5 m, 500 W
  - $NiH_2$ -Batterien: 16 Ah
  - Steuerung: Schubdüsen
    - Trajektorie – 4 x 22 N
    - Lage – 4 x 0,9 N

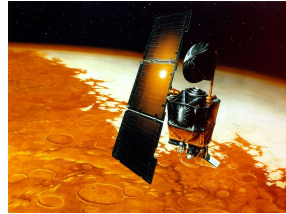

(Quelle: NASA)

# Mars Climate Orbiter (MCO)

- Mars-Sonde der NASA
  - Untersuchungen
    - Marsklima, Marsatmosphäre
    - Veränderungen der Marsoberfläche
  - Kommunikationsrelais für den „Mars Polar Lander“
  - Missionsstart: 11.12.1998
- technische Eckdaten
  - 338 kg, 2,1 m x 1,6 m x 2 m
  - Sonnensegel: 5,5 m, 500 W
  - $NiH_2$ -Batterien: 16 Ah
  - Steuerung: Schubdüsen
    - Trajektorie – 4 x 22 N
    - Lage – 4 x 0,9 N



(Quelle: NASA)

- Steuerrechner: IBM RAD6000
  - Takt: 5, 10 oder 20 MHz
  - 128 MB RAM, 18 MB Flash

# Mars Climate Orbiter (MCO)

- Mars-Sonde der NASA
  - Untersuchungen
    - Marsklima, Marsatmosphäre
    - Veränderungen der Marsoberfläche
  - Kommunikationsrelais für den „Mars Polar Lander“
  - Missionsstart: 11.12.1998
- technische Eckdaten
  - 338 kg, 2,1 m x 1,6 m x 2 m
  - Sonnensegel: 5,5 m, 500 W
  - $NiH_2$ -Batterien: 16 Ah
  - Steuerung: Schubdüsen
    - Trajektorie – 4 x 22 N
    - Lage – 4 x 0,9 N




(Quelle: NASA)

- Steuerrechner: IBM RAD6000
  - Takt: 5, 10 oder 20 MHz
  - 128 MB RAM, 18 MB Flash
- Kosten
  - Orbiter&Lander Mission: 327,6 M\$
  - Entwicklung: 193,1 M\$
  - Start: 91,7 M\$
  - Durchführung: 42,8 M\$

# Eintritt in den Orbit durch „Aerobraking“


- Manöver zum Eintritt in den Orbit
  - „Berühren“ der Mars-Atmosphäre
  - Der MCO wird dadurch abgebremst
  - Sonnensegel verstärkt Bremseffekt
- MCO umkreist den Mars elliptisch
  - Ellipsen ziehen sich enger
    - Aufgrund der Abbremsung
  - Bis kreisförmiger Orbit erreicht ist

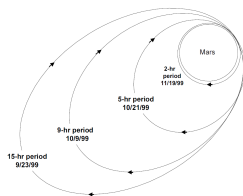

(Quelle: NASA)

# Eintritt in den Orbit durch „Aerobraking“


- Manöver zum Eintritt in den Orbit
  - „Berühren“ der Mars-Atmosphäre
  - Der MCO wird dadurch abgebremst
  - Sonnensegel verstärkt Bremseffekt
- MCO umkreist den Mars elliptisch
  - Ellipsen ziehen sich enger
    - Aufgrund der Abbremsung
  - Bis kreisförmiger Orbit erreicht ist
- „Trajectory Correction Maneuver 4“ (TCM4) am 8. September 1999
  - Als Vorbereitung auf den Eintritt in den größten elliptischen Orbit
  - Angepeilt war eine erste Periapsisdistanz von ca. 226 km

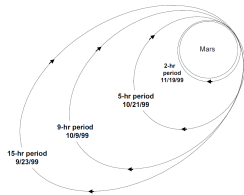

(Quelle: NASA)

# Eintritt in den Orbit durch „Aerobraking“


- Manöver zum Eintritt in den Orbit
  - „Berühren“ der Mars-Atmosphäre
  - Der MCO wird dadurch abgebremst
  - Sonnensegel verstärkt Bremseffekt
- MCO umkreist den Mars elliptisch
  - Ellipsen ziehen sich enger
    - Aufgrund der Abbremsung
  - Bis kreisförmiger Orbit erreicht ist
- „Trajectory Correction Maneuver 4“ (TCM4) am 8. September 1999
  - Als Vorbereitung auf den Eintritt in den größten elliptischen Orbit
  - Angepeilt war eine erste Periapsisdistanz von ca. 226 km
- „Mars Orbital Insertion“ (MOI) am 23. September 1999
  - Eintritt in den Funkschatten: 09:04:52 UTC, Austritt ...

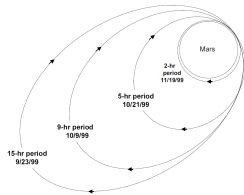

(Quelle: NASA)

# Eintritt in den Orbit durch „Aerobraking“

- Manöver zum Eintritt in den Orbit
  - „Berühren“ der Mars-Atmosphäre
  - Der MCO wird dadurch abgebremst
  - Sonnensegel verstärkt Bremseffekt
- MCO umkreist den Mars elliptisch
  - Ellipsen ziehen sich enger
    - Aufgrund der Abbremsung
  - Bis kreisförmiger Orbit erreicht ist
- „Trajectory Correction Maneuver 4“ (TCM<sub>4</sub>) am 8. September 1999
  - Als Vorbereitung auf den Eintritt in den größten elliptischen Orbit
  - Angepeilt war eine erste Periapsisdistanz von ca. 226 km
- „Mars Orbital Insertion“ (MOI) am 23. September 1999
  - Eintritt in den Funkschatten: 09:04:52 UTC, Austritt ...
- bereits vorher musste man die Periapsisdistanz korrigieren
  - Zwischen TCM<sub>4</sub> und MOI: ca. 150km - 170km, 24h vorher: ca. 110km

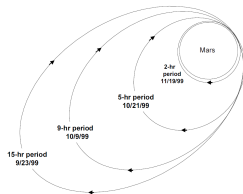

(Quelle: NASA)

# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)



# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
    - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



# Was war passiert?

 
- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



1. Bei jedem AMD-Ereignis werden Sensordaten zur Basisstation geschickt

# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



1. Bei jedem AMD-Ereignis werden Sensordaten zur Basisstation geschickt
2. Die Daten für die Ansteuerung der Schubdüsen werden berechnet

# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



1. Bei jedem AMD-Ereignis werden Sensordaten zur Basisstation geschickt
2. Die Daten für die Ansteuerung der Schubdüsen werden berechnet
3. Die Kurskorrektur wird mit den berechneten Daten durchgeführt

# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM<sub>4</sub>
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



1. Bei jedem AMD-Ereignis werden Sensordaten zur Basisstation geschickt
2. Die Daten für die Ansteuerung der Schubdüsen werden berechnet
3. Die Kurskorrektur wird mit den berechneten Daten durchgeführt

## Wenn zwei sich nicht verstehen ...

- MCO  $\mapsto$  **metrische Größen**, Bodenstation  $\mapsto$  **imperiale Größen**
  - Die Werte unterscheiden sich um den Faktor 4,45
- Kräfte der Schubdüsen wurde um den Faktor 4,45 unterschätzt
  - Überkorrektur der Trajektorie  $\leadsto$  Periapsisdistanz von ca. 57 km

# Mars Climate Orbiter: Resümee

- Untersuchungskommission: zahlreiche organisatorische Mängel [2]
  - Zu wenig Personal für die Überwachung der Mission
  - Zu wenig erfahrenes Personal
  - ...
- ☞ Der Fehler hätte korrigiert werden können
  - Auch noch während des Anflugs zum Mars

# Mars Climate Orbiter: Resümee

- Untersuchungskommission: zahlreiche organisatorische Mängel [2]
  - Zu wenig Personal für die Überwachung der Mission
  - Zu wenig erfahrenes Personal
  - ...
- ☞ Der Fehler hätte korrigiert werden können
  - Auch noch während des Anflugs zum Mars
- Andere Betrachtungsweise aus Informatik-Sicht:
- ☞ Schnittstellen sollten statisch überprüfbar sein [8]

# Mars Climate Orbiter: Resümee

- Untersuchungskommission: zahlreiche organisatorische Mängel [2]
  - Zu wenig Personal für die Überwachung der Mission
  - Zu wenig erfahrenes Personal
  - ...
- ☞ Der Fehler hätte korrigiert werden können
  - Auch noch während des Anflugs zum Mars
- Andere Betrachtungsweise aus Informatik-Sicht:
- ☞ Schnittstellen sollten statisch überprüfbar sein [8]
  - Laut dem Autor – Bjarne Stroustrup – eignet sich dafür natürlich vor allem C++ besonders gut für diese Aufgabe ;-)



- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Toyota Camry**
- 5 Boeing 737 Max
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler

# Toyota – ungewollte Beschleunigungen



- Toyota Camry L4 (2005)
- Ungewollte Beschleunigungen (engl. unintended acceleration)
- 89 Opfer [4]

# Toyota – ungewollte Beschleunigungen



- Toyota Camry L4 (2005)
- Ungewollte Beschleunigungen (engl. unintended acceleration)
- 89 Opfer [4]
- Nachträgliche Analyse der Software: NASA, Barr Group [1]
- Fehlende Mechanismen zur Härtung
  - Keine redundante Ausführung
  - Kein ECC-Speicher
  - Keine manuelle Duplizierung einiger kritischer Variablen
  - Kein Speicherschutz (MPU)

## Typen von Software-Defekten

- Puffer-Überläufe

## Typen von Software-Defekten

- Puffer-Überläufe
- Ungültige Pointer & fehlerhafte Zeigerarithmetik

## Typen von Software-Defekten

- Puffer-Überläufe
- Ungültige Pointer & fehlerhafte Zeigerarithmetik
- Nebenläufigkeitsprobleme

## Typen von Software-Defekten

- Puffer-Überläufe
- Ungültige Pointer & fehlerhafte Zeigerarithmetik
- Nebenläufigkeitsprobleme
- Unsicheres Casting

## Typen von Software-Defekten

- Puffer-Überläufe
- Ungültige Pointer & fehlerhafte Zeigerarithmetik
- Nebenläufigkeitsprobleme
- Unsicheres Casting
- Stack-Überläufe (und fehlende Laufzeitüberwachung des Stacks)



# Toyota – Metriken & Analysen der Software [1]

- McCabe's Cyclomatic Complexity (MCC-Werte kleiner 10 sind akzeptabel)
- 67 Funktionen > 50
- Funktion zur Bestimmung des Gaspedalwinkels: MCC > 100

# Toyota – Metriken & Analysen der Software [1]

- McCabe's Cyclomatic Complexity (MCC-Werte kleiner 10 sind akzeptabel)
- 67 Funktionen > 50
- Funktion zur Bestimmung des Gaspedalwinkels: MCC > 100
- MISRA-C Regeln missachtet
  - Verwendung von Rekursion
  - Verwendung von Funktionszeigern
- 80000 Verletzungen von MISRA-C-Regeln
- Unzureichende Testüberdeckung

# Toyota – Metriken & Analysen der Software [1]

- McCabe's Cyclomatic Complexity (MCC-Werte kleiner 10 sind akzeptabel)
- 67 Funktionen > 50
- Funktion zur Bestimmung des Gaspedalwinkels: MCC > 100
- MISRA-C Regeln missachtet
  - Verwendung von Rekursion
  - Verwendung von Funktionszeigern
- 80000 Verletzungen von MISRA-C-Regeln
- Unzureichende Testüberdeckung
- Fehlerhafte Analyse des **Worst-Case-Stackverbrauchs**
  - Teile von Bibliotheksfunktionen nicht mit analysiert

# Toyota – Metriken & Analysen der Software [1]

- McCabe's Cyclomatic Complexity (MCC-Werte kleiner 10 sind akzeptabel)
- 67 Funktionen > 50
- Funktion zur Bestimmung des Gaspedalwinkels: MCC > 100
- MISRA-C Regeln missachtet
  - Verwendung von Rekursion
  - Verwendung von Funktionszeigern
- 80000 Verletzungen von MISRA-C-Regeln
- Unzureichende Testüberdeckung
- Fehlerhafte Analyse des **Worst-Case-Stackverbrauchs**
  - Teile von Bibliotheksfunktionen nicht mit analysiert
- Fehlende OSEK-Kompatibilität

## Softwareentwicklungsprozesse mangelhaft

- Fehlende Peer-Reviews von Code
- Kein Bug-Tracking
- Fehlender Source-Code (von Funktionalität auf überwachender CPU)
- Fehlendes Wissen bei Entwicklung nach V-Modell

## Softwareentwicklungsprozesse mangelhaft

- Fehlende Peer-Reviews von Code
- Kein Bug-Tracking
- Fehlender Source-Code (von Funktionalität auf überwachender CPU)
- Fehlendes Wissen bei Entwicklung nach V-Modell

## Watchdog-Design unzulänglich



- Mechanismus: regelmäßiges Zurücksetzen von Timer
- Ziel: Überlastsituationen, Aufgaben ohne Fortschritt erkennen
- Camry L4: fehlerhafte Watchdog-Verwendung
  - Überlast-Situationen bis 1,5 Sekunden
  - Zurücksetzen von Watchdog in Timer-Interrupt

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Toyota Camry
- 5 Boeing 737 Max**
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler

- 2018, 189 Opfer, Indonesien
- 2019, 157 Opfer, Äthiopien
- *Boeing Was 'Go, Go, Go' to Beat Airbus With the 737 Max [7]*
- Konkurrenzprodukt: Airbus A320 neo
- Boeing: effizientere, aber größere Turbine an existierende 737-8
- Korrektur der Flugeigenschaften: Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS)



# Boeing 737 Max – MCAS

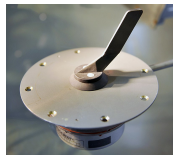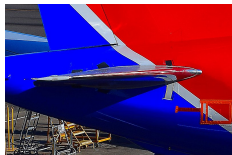

- Flugverhalten: Flugzeug neigt standardmäßig nach oben
- Ziel: Flugverhalten von 737 nachahmen
- Alternative: Schulungen der Piloten
- MCAS: Korrektur der Fluglage
- Angle-of-Attack-Sensor (Neigungswinkel) überschreiben
- Kritische Bruchstelle: Sensor

<https://aviationweek.com/aerospace/boeing-737-max-mcas-explained>

[https://en.wikipedia.org/wiki/File:Southwest\\_Airlines,\\_Boeing\\_737-8\\_MAX,\\_N8709Q\\_horizontal\\_stabilizer.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Southwest_Airlines,_Boeing_737-8_MAX,_N8709Q_horizontal_stabilizer.jpg)

[https://en.wikipedia.org/wiki/File:Angle\\_attack\\_sensor\\_hg.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Angle_attack_sensor_hg.jpg)

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Toyota Camry
- 5 Boeing 737 Max
- 6 Weitere berühmte Softwarefehler**

## Weitere berühmte Softwarefehler

- Fehlfunktion einer MIM-104 Patriot Abwehrrakete [3]
  - 25. Februar 1991, Dhahran - Saudi Arabien (während des Irak-Kriegs)
  - Eintreffende Scud-Rakete wurde nicht erfasst, 28 Soldaten starben
  - **Ursache:** Rundungsfehler (Konvertierung 0,1 → Fließkommazahl)
- Stromausfall im Nordosten der USA, 14. August 2003
  - Ein lokaler Stromausfall wurde übersehen
  - **Ursache:** Race Condition im Überwachungssystem von GE
- „Smart Ship“ USS Yorktown manövrierunfähig, 21. September 1997
  - Ein Besatzungsmitglied tippte direkt eine 'o' ein
  - **Ursache:** die folgende „Division durch 0“ verursachte einen Totalabsturz

## Weitere berühmte Softwarefehler

- Fehlfunktion einer MIM-104 Patriot Abwehrrakete [3]
  - 25. Februar 1991, Dhahran - Saudi Arabien (während des Irak-Kriegs)
  - Eintreffende Scud-Rakete wurde nicht erfasst, 28 Soldaten starben
  - **Ursache:** Rundungsfehler (Konvertierung 0,1 → Fließkommazahl)
- Stromausfall im Nordosten der USA, 14. August 2003
  - Ein lokaler Stromausfall wurde übersehen
  - **Ursache:** Race Condition im Überwachungssystem von GE
- „Smart Ship“ USS Yorktown manövrierunfähig, 21. September 1997
  - Ein Besatzungsmitglied tippte direkt eine 'o' ein
  - **Ursache:** die folgende „Division durch 0“ verursachte einen Totalabsturz
- Auflistung weiterer berühmter und berüchtigter Softwarefehler
  - [Http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler](http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler)
  - [Http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_software\\_bugs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs)

[1] Barr, M. :

***Bookout V. Toyota – 2005 Camry L4 Software Analysis.***

[https://web.archive.org/web/20140228020145/http://www.sddt.com/files/BA\\_SLIDES.pdf](https://web.archive.org/web/20140228020145/http://www.sddt.com/files/BA_SLIDES.pdf), 2013

[2] Board, M. C. O. M. I. ; Laboratory, J. P. ; NASA, U. S.:

**Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board: Phase I report / Jet Propulsion Laboratory.**

1999. –

Forschungsbericht. –

[ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO\\_report.pdf](ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf)

[3] Carlone, R. ; Blair, M. ; Obenski, S. ; Bridickas, P. :

**Patriot Missile Defense: Software Problems Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia / United States General Accounting Office.**

Washington, D.C. 20548, Febr. 1992 (GAO/IMTEC-92-26). –

Forschungsbericht

[4] CBS News:

***Toyota “Unintended Acceleration” Has Killed 89.***

<https://www.cbsnews.com/news/toyota-unintended-acceleration-has-killed-89/>, 2010

[5] Le Lann, G. :

**An analysis of the Ariane 5 flight 501 failure – a system engineering perspective.**

In: *Proceedings of International Conference and Workshop on Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 1997)*.

Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, März 1997. – ISBN 0-8186-7889-5, S. 339-346

[6] Leveson, N. ; Turner, C. :

**An investigation of the Therac-25 accidents.**

In: *IEEE Computer* 26 (1993), Jul., Nr. 7, S. 18-41.

<http://dx.doi.org/10.1109/MC.1993.274940>. –

DOI 10.1109/MC.1993.274940. –

ISSN 0018-9162

[7] New York Times:

***Boeing Was 'Go, Go, Go' to Beat Airbus With the 737 Max.***

<https://www.nytimes.com/2019/03/23/business/boeing-737-max-crash.html>, 2019

[8] Stroustrup, B. :

**Software Development for Infrastructure.**

In: *IEEE Computer* 45 (2012), Jan., Nr. 1, S. 47–58.

<http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.353>. –

DOI 10.1109/MC.2011.353. –

ISSN 0018–9162